



Odpadkový koš Bigger

Kusovník

- 1 × ocelová podstava koše
- 1 × ocelová horní část koše
- 1 × ocelová stříška
- 26 × dřevěné obložení
- 52 × vrut
- 1 × šroub stříšky
- 1 × pozinkovaná vložka $\varnothing 370$ mm, ↑710 mm

Možnost kotvení

Koš disponuje ve spodní části třemi kotvicími otvory, přes které je možné koš přišroubovat k podloží. Průměr otvoru 12,5 mm.

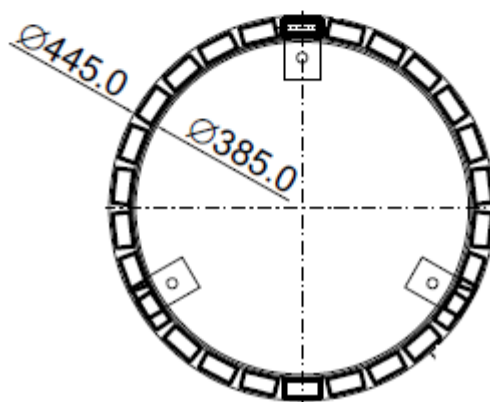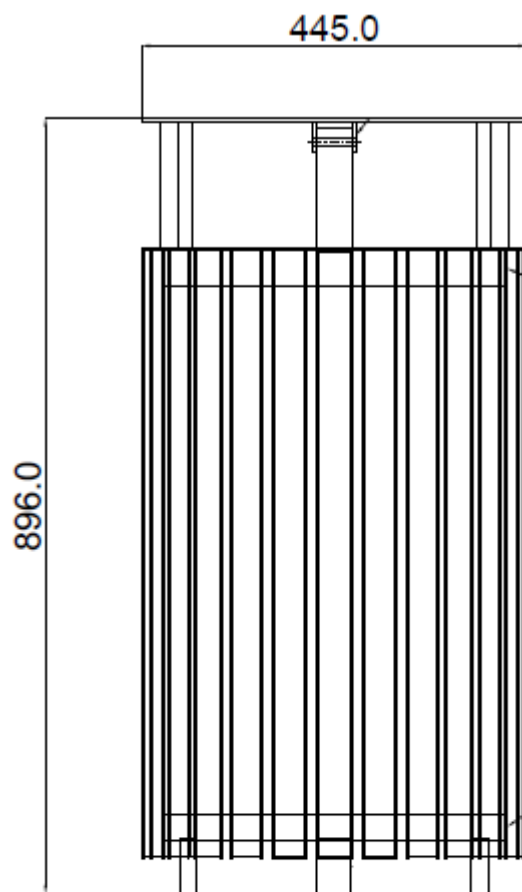

ÚDRŽBA KOŠE

Pro zvýšení životnosti jsou doporučeny pravidelné kontroly a údržba (čištění, úpravy, opravy). Četnost kontrol je závislá na agresivitě prostředí v daném místě.

Pokud bude zjištěna závada, musí být (dle stupně závady) odstraněna nebo nahlášena reklamace výrobcí v co nejkratší době.

Dřevo je přírodní materiál, odolává vysokým i nízkým teplotám, tedy neustále dilataje. Na dřevo působí velkou měrou i vzdušná vlhkost a proto může docházet k tvorbě prasklin, uvolňování pryskyřice a k narušení povrchové úpravy. O dřevěné části výrobku je zapotřebí neustále pečovat čištěním a natíráním. Při povrchových úpravách dodržujte vždy zásady výrobce dané nátěrové hmoty.

Interval přetření dřevěných prvků

Interval je závislý na použité dřevině, odstínu lazury či oleje, agresivitě prostředí, zastřešení výrobku, mechanickému namáhání atd. Při narušení povrchové úpravy doporučujeme vždy přetřít. První interval přetření doporučujeme již po 6. měsíci.

Povrchová úprava dřevěných prvků se provádí lazuroou Remmers GW-310. Pro opravu doporučujeme výše uvedené nátěrové hmoty, které můžete zakoupit na www.profiba.cz

Ocelové dílce jsou práškově lakovány nebo zároveň zinkovány, pro opravu doporučujeme použít nátěrovou hmotu Alkyton v požadovaném odstínu.

Záruka se nevztahuje na:

- závady vzniklé zanedbáním pravidelných kontrol a údržby,
- závady vzniklé špatně nebo neodborně provedenou opravou
- závady způsobené živelnou pohromou, havárií, vandalismem
- závady vzniklé působením chemických látek (např.: neadekvátní čisticí prostředky, ptačí trus, žíravé látky apod.)
- závady vzniklé mechanickým poškozením (poškrábání, zářezy, přetížení apod.)